

ETABLISSEMENTS

# M. DE VALLIÈRE

Société Anonyme au Capital de 913,900 F.

100, Rue de Paris - BOULOGNE - BILLANCOURT (Seine) FRANCE

Registre du Commerce Scins 55 8 172

TEL . MOUTOR 74-86 - 74-87 ADRESSE TELEGRAPHIQUE . VALLIQUE BOULDONE-BILLANCOURT



CHEQUES POSTAUX 841-74 PARIS
PRODUCTEUR 646 SEINE C. A. O.
N° D'ENTREPRISE 213-75-012-0009

### A WOS CLIENTS :

Ce fascicule a été créé afin que vous puissiez installer et entretenir votre Tour d'une façon correcte; vous y treuverez les instructions nécessaires pour le déchargement, la mise en place et la mise en route de cette machine.

De nombreux renseignements sur la construction, l'équipement et l'emploi de votre Tour vous pormettront de mieux le connuître et de l'utiliser rationnellement. En particulier, nous veus recommandons de suivre rigoureusement les instructions de graissage. Nous pensons qu'ainsi vous obtiendrez toute satisfaction.

Si quelque difficulté no pouvait être surmontée avec l'aide de cette notice, nous vous prions de nous en informer en nous rappelant le numéro matricule de la machine qui est poinçonné sur le banc, côté contre-pointe.

Vos demandes d'informations seront les bienvenues et récevrent toute l'attention de nos techniciens.

|         | SALMON : III - A   |             |  |
|---------|--|-------------|--|
| 1       | TOUR TYPE: 140. E Nº 7820  | Nº intériot | er 281   |
| IX      | OBJET DZ LA TESURE   | TOLDREE     | COMOTATES  |
| 1       | CONTROLE DE MISE EN PLACE  |             |  |
|         | Parallèlismo dos glissières evant et   | +0,02/1000  | 40015  |
| -       | arrière du chariot à un plan horizontal  |             |  |
| -       | Obliquité transversale des glissières du chariot   | 0,03/1000   | 0,018  |
| 3       | Parallèlismo des glissières à un plan  |             |  |
| 200     | vertical passant par la ligne des pointes  | 0,02/1000   | 0,000  |
| 4       | Parallèlismo des glissières de la contre<br>poupée à celle des chariets  | 0,01        | 0,005  |
| 13      | POTEME VIVE  | *           | 0.004  |
|         | Four rond do lo pointe vive soule  | 0,01        | The state of the s |
| ŧ       | BMOUTE DE POUPEN<br>Faux rond du contrago du platoau   | 0,005       | 0,0015   |
| 9       | Deplacement axial sous pression constante  | · V         |  |
|         | de 11 broche de poupée dû:   | 0.005       | 0,0015   |
| 1       | A) au voile de chaque butée<br>B) au voile de la face d'appui au plateau   | 0,005       | 0,002  |
| 1       | Frum rond de l'axe du logoment de la pointe  |             | 0 003  |
|         | A) à la sortie du logement   | 0,005       | 0,003  |
|         | B) à une distance égale à la hauteur de P.   | 0,01/130    | 0,010/400  |
|         | Parallèlisme de l'axe du logement de la broche à la glissière longitudinale  |             | 2000   |
|         | A) done le plan horizontal   | -0,01/300   | -0,000   |
| F.      | B) dans le plan vertical COMTRE-POUPEE   | +0,01/300   | +0,0/  |
| 10      | Parallelismo de l'exe de l'extériour du  |             | AND THE PROPERTY OF THE PARTY O |
|         | fourronu à la glissière longitudinale  | 0.00/200    | +0,005   |
|         | A) dans le plan horizontal   | +0,01/300   | -0000  |
| - 43    | B) dans le plan vortical<br>Parallèlisme de l'axe du logement de la  | 1 -0,01/200 | 1199   |
| 100     | contre-pointe à la glissière longitudinale   | Town        | 4'12 M7  |
| WO:     | A) dans le plan herizontal   | +0,01/300   | +0,007   |
| 12      | B) dans le plan vertical   | =9,917,200  | , 0,000  |
| ()))6   | Difference de hauteur entre la pointe vive   |             | 1 pm   |
| THURSTA | ot la contre-pointe  | +0,01       | +0,01  |
| 13      | ment longitudinal du chariot perte-cutil   | 0,02/300    | 0,015  |
| 12      | Perpendicularité à l'axe de la broche du   |             |  |
|         | déplacement transversal  | 0,01/300    |  |
| 1       | VIS-INE<br>Derlacement axial sous pression constante   | 0,005       | 0,003  |
| 11      | Parallèlisme de l'axe de la vis avec les   |             | 0 03   |
| 3,0     | Flissières A) dems le plen verticel  | 0,05        | 0,03   |
| 1       | B) dans le plan horizontal  7 Exactitude du pas : Voir § Vis-mère  | 0,00        |  |
|         | ( analysis of the policy of th |             | 1  |
|         |  |             | 100  |

BOULDGIRD, 10 20.3-1967

IN CONTROLLUR :

FT-ABLISSEMENTS

# M. DE VALLIÈRE

Société Anonyme au Capitat de 913.500 f.

100, Rue de Paris - BOULOGNE - BILLANCOURT (Seine) FRANCE

Registre du Commerce Soine 56 B 192

TELEGRAPHIOUE, ROULOGNE-BILLANCOURT



CHÉQUES POSTAUX 841-74 PARIS PRODUCTEUR 646 SEINE C. A. O. Nº D'ENTREPRISE 213-75-012-0009

## TOUR PARALLELE A CHARIOTER ET FILLTER "E.140 E":

### INTRODUCTION :

Notre longue expérience de constructeurs et utilisateurs de machinesoutils nous a amenés à réaliser des tours répondant aux réels besoins de nombreuses industries. Il est de fait que beaucoup d'usinages peuvent être obtenus plus rapidement et plus facilement, conc plus économiquement sur des tours de dimensions inférieures à celles des machines généralement employées, à la condition toutefois d'utiliser des tours de très haute précision, puissants et complets. Les techniques actuelles font appel, chaque jour davantage, à des ensembles mécaniques de petites et moyennes dimensions de haute précision dont la réalisation exige des machines-outils spécialement conques dans ce but. C'est le cas de notre tour H.140" En qui vient compléter la gamme de nos tours H.130 dont près de 7.000 exemplaires auront été construits à la fin de 1965. Il comporte de nombreuses caractéristiques originales qui lui donnent, en plus d'une robustesse, d'une puissance et à une précision rarement alliées sur une machine do co type, une très grande souplesse d'amploi : C'est à la fois un tour universel d'outillage et un tour de production pour pièces movennes.

Tous les efforts ont été réalisés pour obtenir une précision durable: Fontes stabilisées et vicillies sur pare, engrenages à denture rectifiée sur machines hang et datrix, coulisses de bane trempées et protégées, écrou de vis-mère monté sur coulisses cémentées traitées et rectifiées, vis de commande, et vis-mère à filets traités et rectifiés, graissage contral. Tous les arbres tournant à grande vitesse y compris dans le tablier, sont montés sur roulements, tandis que la broche est montée sur treis roulements à galets côniques d'ultraprécision de grand diamètre permettant un passage de broche de 35mm. Tous les arbres et pignons, y compris ceux de la tête de cheval, sont exécutés en acier Ni-Cr traité à 150 kg.

Gette machine étant toute récente, nous nous réservons la possibilité de la modifier et les tours livrés no correspondent donc pas obligatoirement aux indications données dans cette notice. D'autre part, des accessoires complémentaires, dent certains seront très importants ferent du tour H.140"E", dans l'avenir, une machine toujours plus universelle.

## POUPEE :

La broche, perticulièrement rebuste, a été d'udiée de manière à unir une tres grande précision et un maximum de rigidité. Exécutée en acier Ni-Cr à haute résistance et entièrement traitée, elle tourne dans trois roulements à galets côniques d'ultre-précision de grand diamètre, un double à l'avent et un simple à l'arrière. La paire de roulements

avant est réglée avec un jeu de construction exactement déterminé et les roulements extrêmes sont préchargés par une couronne de ressorts. Co montage ne necessite aucun réglage à la mise en route et pendant une longue période d'emploi. Le nez de broche comporte un cône court et une face conformes au standard américain Cam-Lock Di 4" constituant un centrage sûr, rigide et très précis avec fixation rapide des plateaux par cames et doigts. La poupée est graissée par circulation d'huile, deux filtres accessibles de l'extérieur protégeant les roulements de broche. Tous les engrenages de poupée comportent une denture rectifiée. L'arrière de la broche et de la poupée sont prévus de construction pour admettre tous les types de serrages rapides, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques.

## BANC :

Le benc, très largement dimensionné (240mm de largeur) comporte deux guidages prishatiques destinés, l'un au trainard et l'autre à la contre-pouyée. Coulé en fonte aciérée, toutes les coulisses étant trempées et rectifiées, ce qui lui confère une grande résistance à l'usure, il est renfercé par un ensemble de nervures assurant une rigidité et une stabilité absolues, garantes d'une haute précision. Devant la pouyée, un dégagement de 200 mm de longueur pernet le tournage de pièces d'un diamètre maximum de 520 mm sans affaiblir le banc et sans affecter le guidage du trainard comme le ferait un rempu. Sur le trainard des protections amovibles protègent les coulisses centre la chute des copeaux. Sur demande, le banc peut être livré non trampé et gratté.

### COLFIANDE :

La commande du teur H. 140 mm comporte, monté sur un basculour intéricur, un notour à doux vitosses, 1.500 et 3.000 tr/mm, d'une puissance de 3 et 4 CV entraînant par courreie plate une boite à quatre vitesses qui, à son tour, attaque la broche par l'intermédiaire d'une chaine de précision pour éviter les ennuis inhérents à tout emploi de œurroies dans une poupée de tour. Cette boîte, mobile dans le plan vertical pour régler la tension de chaine est graissée à partir de la réserve générale par barbotage, ses engrenages sont toujours en prise et les enclenchements sont obtonus par clabots. Le harmis d'engrennges (rapport 1/8), d'une conception brevetée, à commande unique et rapide, possède des pignons d'une grande largeur, spécialement taillés à un petit module pour éviter toute cause de reproduction et rectifiés sur machines Mang ou Hatrix. La denturo des pignons de chaine est également rectifiée. La combinaison de la boîte et du harmais permet d'obtenir 8 vitesses, qui sont pertées au nombre de 16, en progression géométrique, grâce aux deux vitesses du moteur d'entrafacment. Un frein électre-magnétique est monté sur le notour qui permet en agissant sur le combinateur principal d'obtenir la marche avant et arrière, le freinage, la broche libre ou la brocho bloquée.

## BOITE D'AVANCES :

La boîto d'avances, fermée et graissée par barbotage à partir de la réserve générale, permet d'obtenir par baladeur et sélecteur Norton 18 filetages, soit avec une vis-mère au pas de 6mm, tous les pas S.I. de 0,45 à 4 mm.Les pas anglais de 5 à 80 filets au pouce et les pas module sont obtenus à l'aide des roues fournies avec la machine. La commande de cette boîte d'avances, brevetée, rend possible le changement

d'avance en marche et en charge et également, en diminuant le nombre des pignons en prise, améliere la précision du filetage. Un embrayage direct de la vis-mère sur la tête de cheval, sans passer par la beite, facilite l'exécution de certains pas spéciaux. Cette beite comporte en outre un dispositif d'inversion du sens de rotation de la vis-mère, commandé par des butées nontées sur une barre longitudinale, qui assure un débrayage de sécurité au filetage et permet aussi, pour certains pas, le filetage en cycle semi-automatique entre deux butées, sans inverser la broche et sans ouvrir l'écrou de vis-rère. Les 18 ayances longitudinales et transversales, commandées par barre séparée, s'échelennent conformément à la norme française H 50-021 de 0,045 à 3,4 mm / tr.Une goupille de sécurité protège la chaine cinématique des avances contre tout effort anormal. Enfin la vis-mère, lont les filets sont traités et rectifiés, est déchargée de teute réaction parasite, son pignon de commande étant nonté indépendament d'elle sur roulement.

### CHARIOTS :

Los charicts cont extrèmement robustes et la longueur de leurs coulisses est particulièrement importante : 340 mm pour le trainard et le chariot transversal, 140 mm pour le chariot superiour. Les verniers réglables, de grand diamètre, cont chronés ant et très lisibles, leurs divisions correspondent à 0,01 mm pour le transversal, 0,02 mm pour le supériour et 0,2 mm pour le longitudinal. Le chariot transversal comperte une queue d'aronde pour le nontege de porte-outils arrière ou d'un appareil hydro-copiant et est équipé d'un dispositif de dégagement rapide particulièrement utile pour le filetage. On peut ainsi, par rotation d'un levier au tablier, reculer instantamément l'outil de 6 mm puis le ransversal, se qui ménage la vis et l'écreu et implique une grande économie de temps. La vis transversale, qui est en bain d'huile, possède des filets traités et rectifiés ainsi que la vis du chariet supérieur. Ce dernier chariet est muni d'une tourelle carrée à indexage de très haute précision à quatre positions.

## TABLIER :

Le tablier, graissé par barbotage, est entièrement formé et tous les arbres sont portés à leurs doux extrémités. Le pignon de crémillère peut être dégrené lors du filetage. L'écrou de vis-mère est nonté sur coulisses cémentées, traitées et rectifiées, sa commande est combinée evec celle des avances longitudinales et transversales automatiques par un levier unique excluent ainsi toute possibilité de fausse par un levier unique excluent ainsi toute possibilité de fausse par un levier unique excluent ainsi toute possibilité de fausse par un levier unique du trainard porte sur 340 mm de long et le beuten de blocage du nouvement longitudinal agit dans l'axe du chariet transversal. Enfin le tablier comporte un limiteur d'effort à déclenchement, réglable de l'extériour par levier et qui agit au longitudinal et au transversal per ettant le travail sur butées simples ou multiples. Co déclenchement possède également une commande directe per ettant pour certains travaux de finition un débrayage sans aucune réaction.

## COMPRE-POUPEE :

La contre-poupée se fixe sur le banc par levier à serrage instantané et peut être déplacée latéralement pour tourner cônique. Elle comporte un dispositif breveté combinant la commande du fourreau par vis sans fin et velant et par crémaillère et cabestan. On obtient ainsi une course

de 180 mm et un excellent guidage du fourreau, car celui-ci est precre tonu sur plus de 160 am lorsqu'il est complètement avancé. En outre cette disposition rend rationnel le montage our la coutre-poupée d'une tourelle à outils multiples. Le cabestan de commande pout être enlevé inrédiatement pour le travail au volant. Le fourreau, entièrement traité est gradué sur une longuour de 120 m.

## APPAREIL A CHARTOTER DE FILETUR COMIQUE :

Cot appareil broveté parmet de passer très rapidement du tournage cylindrique au teurnage cônique sans débrayer la vis du transversal en conservant dans les deux cas tous les mouvements des chariots, y compris le dégagement rapide de l'outil. Il est possible de reproduire, dans les reses conditions, les profils simples sans limite de longueur. Le réglage du cône désiré s'effectue à l'aide de cales introduites derrière une règle sinus, ou bien, pour los grandes séries de pièces revenant périodiquement (cônc morse par exemple) au moyen de gaberits rectifiés à l'anglo.

### SOCIE ARIOTRE:

Le socle artoire en acter soudé, construction à la fois légère et robuste est fertement nervuré et claisonné. Le poids utile de la Lachine se trouve donc concentré dans les parties essentielles de celle-ci et en porticulier dans le bane. Ce socle renfer e le voteur principal, un bac-tiroir d'arrosage très facilement amovible et un placard de rangement.

## POUIPEMENT BLEGTRIOUE\_:

Fout l'équipement électrique qui comporte : Enterrupteur général, fusibles à haut pouvoir de coupuro, contacteur-disjonetour-inverseur principal, contacteur de freinage, disjoncteur de ponpe, combinateur de commande, a peremetre, commutatours, transformatour pour auxiliaires en basse tension, interruptour, bernes es éventuellement les fusibles d'éclairage, est groupé dens un coffret facilir ent accessible et dénontable situé derrière la poupée. Toutes les commandes sont sinsi groupées et à la portée de l'opératour.

### VERIFICATIONS :

Pas contrôles minutioux en cours de fabrication et de montage, ainsi qu'une vérification lors des esseis de la machine, selon la norme Salmon IIIA (Tours d'outillage de haute précision), garantie com e Laximum de telérance, assurent une exécution parinite. Mos tours pouvent être réceptionnés aux normes Salmon ou Schlesinger, en nos Ateliers avant expédition. Sur demande, et moyement supplément, le tour H.140"E" pout être livré en exécution spéciale, d'une précision notablement supérioure à colle des normes usuelles des machines de haute precision.

### CARACTERISTIQUES DES TOURS H.140"E" :

| And the second of the second o |         |               |
|--|---------|---------------|
| Hauteur des pointes  | 140     | mm            |
| Distance entre-pointes   | 750     | mm .          |
| Diamètre admis au-dessus du banc   | 280     | mm            |
| Diamètre admis sur 200 mm en avant de la poupée  | 320     | nam           |
| Diamètre admis au-dessus du chariot transversal  | 150     | mm            |
| Longueur de guidage des chariots   | 350     | mm            |
| Largeur du banc  | 2200000 | min           |
| Diamètre du roulement avant  | 100     | mia           |
| Longueur du roulement avant  |         | mra           |
| Alésage de la broche   |         | mui           |
| Cône morse de la broche  | Nº 5    | - A. T. T. L. |
|  |         | ck D1-4"      |
| Nez de la broche   |         | mm            |
| Digmètre du fourreau de contre-poupée  | 180     |               |
| Course du fourreau de contre-poupés  | Nº 3    | -6,000.       |
| Cône morse de la contre-pointe   | 100     | TOWN          |
| Course du chariot porte-outils   | 20 x 20 |               |
| Section des outils   | 6       | mm            |
| Pas de la vis-mère   |         | mm            |
| Pas de la vis du chariot transversal   |         |               |
| Pas de la vis du chariot porte-outils  | 2,5     | tina /mm      |
|  | - 2.500 |               |
| Puissance  |         | CA            |
| Colisage 1.700 x 900   |         | mm -          |
| Poids net (environ)  | 750     |               |
| Poids brut (environ)   | 850     | kg            |
|  |         |               |


### EQUIPMENT NORMAL:

Disjoncteur général commandé par l'ouverture de l'armoire, Double contacteur inverseur, Commandes auxiliaires en basse tension, Moteur principal protégé par thermiques incorporés au bobinage, Disjoncteur de l'électro-pompe, Transformateur avec fusibles de protection, Manipulateur & 5 positions : Marche Avent - Marche Arrière - Arrêt avec freinage - Arrêt sans freinage - Réarmement après déclenchement d'une sécurité, Protection à manque de tension, Arrêt général lors de l'ouverture des portes de tôte de cheval et d'armeire électrique et en cas de surcharge du moteur, Ampèrenètre ... 1 Moteur principal à 2 vitesses TRI 220 ou 300 V avec frein -1 Electro-pompe d'arrosage avec canalisation de distribution et bac -1 Eclairage basso tension - 1 Banc avec coulisses trempées et rectifiées et protection - 1 Tourelle carrée à quatre positions de haute précision - 1 Butée de banc simple - 1 Jeu de roues pour filetage au pas anglais - 1 Cabestan de perçage pour la contre-poupée - 1 Nez de broche AMERICAN CAM-LOCK D1 4" avec fixation par cames - 1 Plateau de Ø 170 mm - 1 Plateau de Ø 300 mm - 1 Mandrin 3 mors conjugués de Ø 150 mm CORPS ACTUR, avec 2 jeux de mors durs, 1 jeu de mors doux et 1 clé - 1 Pointe fixe de poupée avec sa douille - 1 Pointe fixe de contre-poupée - 1 Courroie de commande - 1 Jeu de clés de service 1 Rayonnage dans le compartiment droit - 1 Burette de graissage -1 Notice d'entretien.

1 Equipement électrique complet conforme à la norme C 79-100 :

### EQUIPEMENT SPECIAL:

Peinture non standard - Appareil à tourner cônique - Appareil à détalonner - Lunette à suivre normale - Lunette fixe normale - Lunette fixe ouvrante - Tourelle à 5 porte-outils interchangeables - Semelle support do porte-outils arrière - Tourelle porte-outil pour do -Porte-outil avant de décolletage - Porte-outil arrière de décolletage -Tourelle révolver de contre-poupée à 5 postes - Tourelle révolver de banc à 6 postes - Butée de banc révolver - Mandrin entraîneur pour travail entre-pointes avec fixation Cam-Lock - Plateau fonte à 4 mors indépendants réversibles Ø.250 mm avec fixation Cam-Lock - Jeu de 4 nors à pompe, pour plateau Ø 300 mm - Jeu de 3 mors doux pour mandrin 150 mm - Mandrin fonte à 3 nors conjugués et indépendants réversibles Ø 160 mm Cam-Lock - Mandrin fonte à 4 mors conjugués Ø 160 mm Cam-Lock avec deux jeux de mors durs - Mandrin fonte à 4 mors conjugués et indépendants réversibles Ø 160 mm Cam-Lock - Handrin Eydraulique -Mandrin pnoumatique - Mandrin porte-pince à serrage pneumatique -Serre-pince à volent - Sorre-pince à levier - Serre-pince à levier avant - Pinces rondes - Contre-poupée pneumatique - Pointe tournante à galets coniques - Pointe tournente à aiguilles - Mandrin porte-forêt Perceur tournant de contre-poupée - Compteur de filets - Diviseur à pince pour tourelle porte-outil - Appareil universel à rectifier avec tablier plastique de protection - Placard à ouvillage avec 6 plateaux tournants et 2 tiroirs - Courrois de rechange.

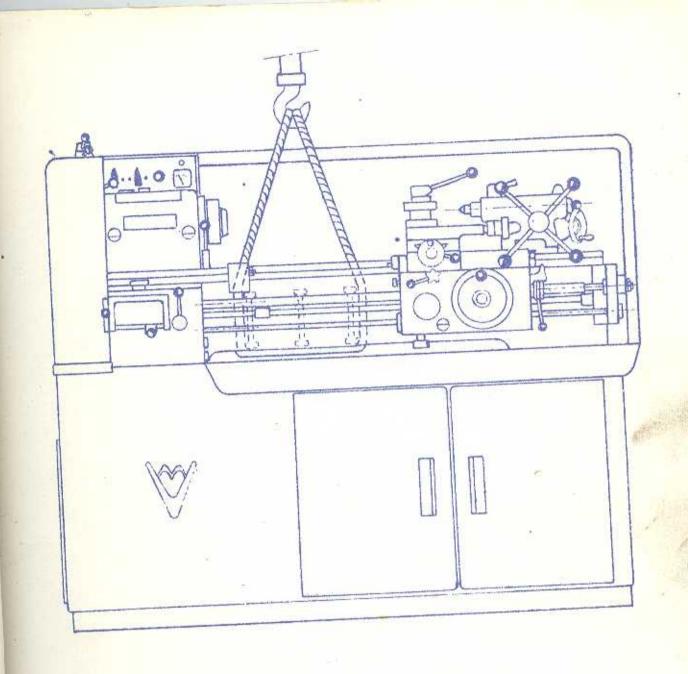

La mise en place de la machine se fera de préférence à l'aide d'un pont roulant ou d'une grue. L'élingue sera alors disposée comme l'indique la figure ci-dessus, c'est à dire passant à l'intérieur du banc, sous les nervures transversales - Un équilibrage parfait du tour ainsi élingué sera obtenu par déplacement du trainard à l'aide du volant après avoir pris la précaution d'enlever l'enduit anti-rouille volant après avoir pris la précaution d'enlever l'enduit anti-rouille qui protège les glissières du banc, la vi-mère et la barre de chariotage avec de l'essence ou de l'huile minérale fluide (huile de rinçage). Pour éviter d'érafler la peinture, interposer entre la machine et les élingues des chiffons.

### FONDATIONS :

Les fondations deivent être empables d'amortir les vibrations de la machine pendant le travail. Il est donc indispensable de prévoir un masif de ciment dans lequel seront aménagés des trous largement dimensionnés destinés à recevoir les boulons de fixation.

Les boulons seront suspendus par leurs écrous dans les treus percés dans des brides disposées dans les angles intérieurs du socle qui sero alors posé sur trois calages disposés come l'indique la figure oi-jointe. (Ne jamais utiliser de cales en bois dont l'épaisseur varie avec le degré hygrométrique ampient).

Puis, après s'ôtre assuré que les cales sont correctament placées (voir nivellement), couler 3 en de ciment dans les pieds du tour et remplir les trous de scellement.

Après prise complète du ciment (2 à 3 jours), serrer seignesement les écreus des boulens d'encrage et révérifier l'horizontalité à l'aide du niveau pour être certain que le banc n'a subi aucune déformation pendant cette opération.


### MISE DE MIVEAU :

Une mise de miveau rigourouse est indispensable pour abtemir la précision garantie et le ben fonctionnement de la machine. Co nivellement devra être offectué sur les trois points indiqués précédement avant la coulée du ciment.

On utilisera un niveau à bulle permettant de décolor une pente de 0,02mm par mètre. On agira sur la hauteur des trois cales jusqu'à ce que le bane soit parfaitement de niveau sur teute la longueur.

Le niveau sera posé sur le plan arrière du bane pour vérifier l'herizontalité dans le sens de la longueur et sur les coulisses du chariet transversal pour la vérification de l'herizontalité dans la direction perpendiculaire.

On déplacera alors le trainard sur toute sa course à l'aide du volant de manoeuvre en observant constant le niveau à bulle.

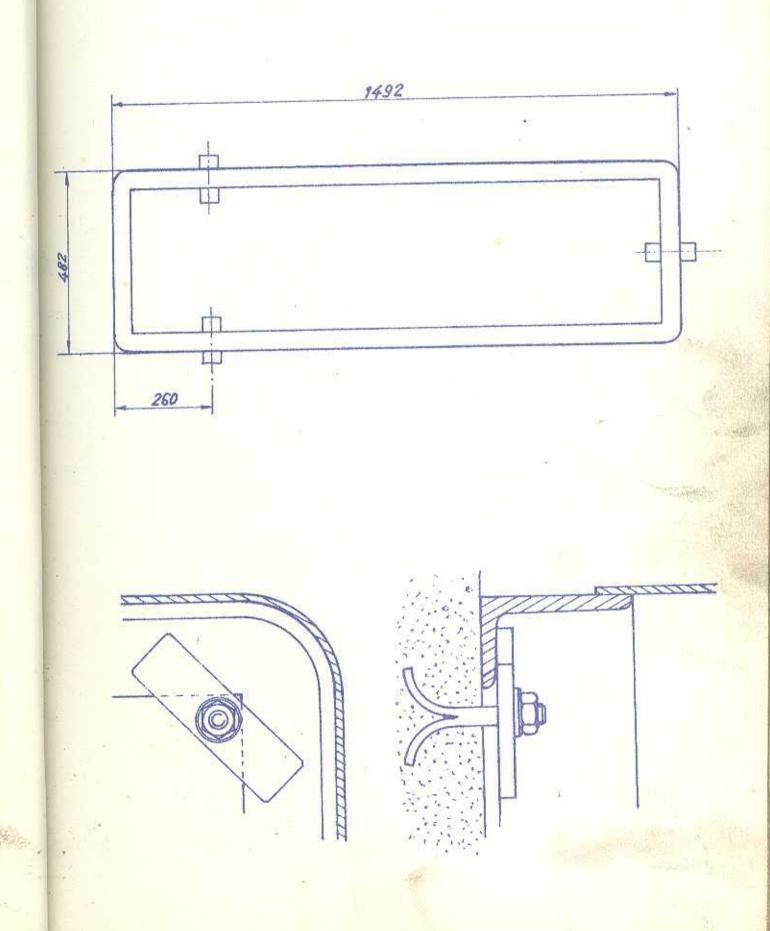

### CONTROLE DE LA POSITION DU BANG :

Co TOUR étant une machine de haute précision doit être mis en place avec le plus grand soin pour retrouver les conditions dans lésquelles il a été construit, faute de quei, nous ne pouvens garantir les précisions du Procès-Verbal du réception en usine.

Après avoir fait la mise en place et la mise de niveau du TOUR conformément aux instructions précédentes, il peut subsister une petite déformation du bane, causée par les manutentions et le transport, qu'il est indispensable de corriger.


Il est imutile, et môme nuisible, de tenter de corriger le bane en déformant l'ensemble de la machine en agissant sur son socle au moyen de boulons ou de cales. En effet, le bane est monté sur le socle sur deux vérins de réglage côté centre-poupée et rigidement côté poupée.

Si une correction, longitudinale ou transversale du niveau du banc était nécessaire, la faire uniquement en agissant sur les vérins : - Les deux vérins tournant dans le nême sons compensent les écarts par flexion longitudinale du banc, - Les deux vérins tournant en sons inverse de la nême quantité compensent les écarts par torsion transversale du banc.

Los vérins sont constitués par une pièce, filetée au pas de 1ma traversée par un boulon de Ø 12 mm. Pour régler le vérin, desserer le boulon, agir sur le vérin de la quantité et dans le sens voulus et resserrer le boulon.


On utilisera un niveau à bulle permettant de déceler une pente de 0,01mm par mètre. Le niveau sera posé sur le plan arrière du banc pour vérifier l'horizontalité dans le sens de la longueur et sur les coulisses du chariet transversal pour la vérification de l'horizontalité dans la direction perpendiculaire en déplaçant alors le trainard sur toute sa course à l'aide du volant de manocuvre en observant constanment le niveau à bulle.

Nous ne saurions trop insister sur le soin devant être apporté à ces opérations de vérification et de correction qui deivent être reprises périodiquement. En effet si nes clients désirent obtenir des précisions de mise en place analogues à celles réservées habituellement à des Machines-à-Pointer il est absolument nécessaire de soigner et traiter alors ce TOUR comme serait traitée une Machine-à-Pointer. Le houte précision detande beauceup de précautions et est inutile si elle est mal employée.

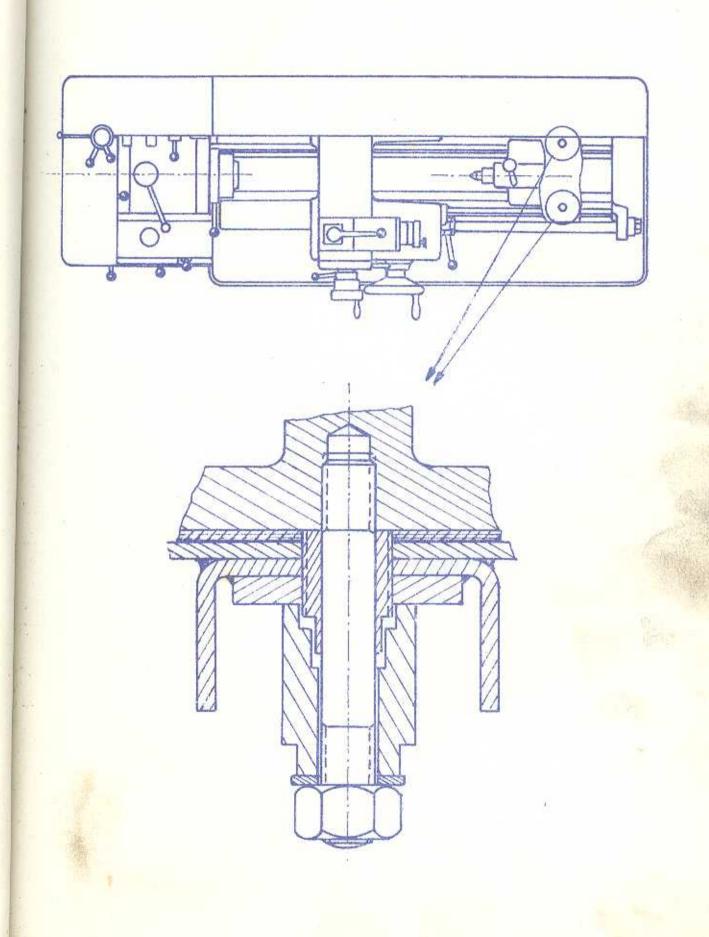

### : ETTOR NE ESTA

- A) Enlavor à l'aide de patrole, d'espance ou d'huile de rinçage l'anduit antirouille qui recouvre toutes les parties usinées, en particulier les prisses et les glassières de guidage.
- B) Effetuer le graissage emplot de la rachine selen les instructions dennées plus lein.
- 0) Versor dans le bac à copenur le liquide de refroidissement (10 litres)
- D) Vérifier que le levier de mise en unrehe du meteur est sur "Arrêt"
- E) Erancher la machine sur la réseau d'alimentation en effectuant les commexions de façon que la broche tourne à l'endroit lersque le levier de lise en route est en position avant.
- F) b'arrivée de deurant doit être isolée solynemsement pour éviter les courts-circuits provoqués par le liquide de coupe ou les copeaux. Utiliser si possible le tube isolateur acier. Il est bon de prévoir un interrupteur nural particulier à chaque eachine.
- 6) Après branchement constator que la brache teurne librement.
- H) Diplicer par la commande à main le trainerd et les chariots sur toute la longueur de leurs gliseières.
- I) Inscrire in thus putite vituese do broche et nettre le moteur principal en marche. Inisser tourner quelques minutes, puis sugnenter progressive ent in vitesse en vérificat qu'il n'y a pas d'échauffecent energie. (Pour la broche 50° em dessus de l'ambience)
- J) Essayor les différents nouvelents, d'abord à faible vitesse, puis aux vitesses plus elevées.
- K) No Lamouwror les leviers de changement de vitesse que pendant le ralenti du tour.
- L) Contrôler une dermière fois la mise de niveau.

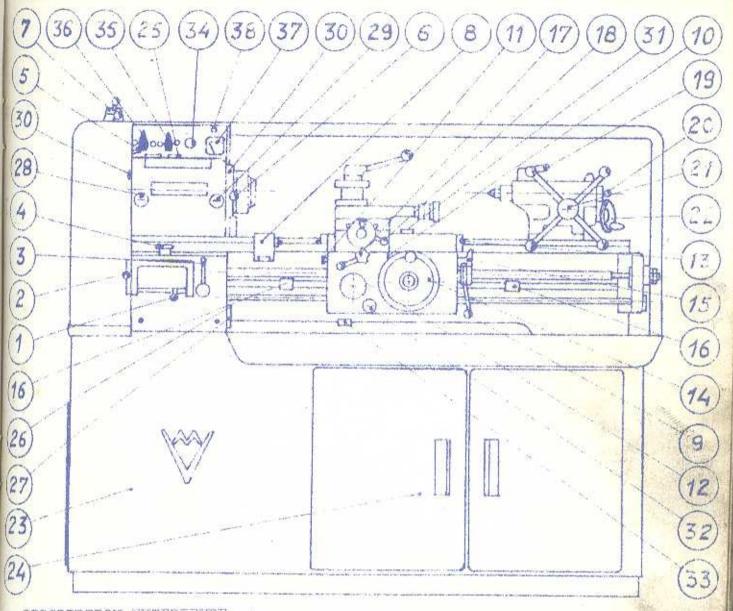

## DESCRIPTION EXTERIEURE :

- 1 Sélection des avances et pas
- 2 Engagement des avances et pas
- 3 Inversion de vis-mère
- 4 Baladeur doubleur
- 5 Engagement et inversion avances
- 6 Engagement du harnais
- 7 Commande de boite de vitesses
- 8 Butée de banc
- 9 Engagement des avances
- 10 Commande du pignon de cremaillére
- 11 Poussoir d'arrêt des avances
- 12 Librayage des avances
- 13 Réglage de la poussée sur l'outil
- 14 Volant longitudinal
- 15 Sélection avances ou filetage
- 16 Butées droite et gauche
- 17 Blocage du trainard

- 18 Dégagement de filetage
- 19 Blocage du fourreau de C. Poupée
- 20 Sélection des avances
- 21 Cabestan de commande rapide
- 22 Volant de commande lente
- 23 Compartiment noteur-frein
- 24 Groupe d'arrosago
- 25 Remplissage de poupée
- 26 Miveau de poupée 27 Vidange de poupée
- 28-29 Niveaux des roulements
- 30 Filtres des roulements
- 31 Remplissage du tablier 32 Niveau du tablier
- 33 Vidange et filtre du tablier
- 34 Commande moteur et frein
- 35 Commutateur de vitesses
- 36 Commutateur eclairage et pompe
- 37 Ampèremetre
- 38 Voyant de mise sous tension

### GRAISSAGE :

Nous n'insisterons jamais assez sur la question du graissage qui nous conduit à dire quelques mots du rodage de la machine.

Quelles que soient les précautions prises en nos Ateliers pour monter nos machines avec les plus grands soins et malgré plusieurs rinçages en cours de montage et d'essais, rien ne permet de garantir qu'au cours des premières heures de travail effectif de la machine, l'huile de graissage ne se chargera pas d'impuretés. Ceci, bien que regrettable, est normal et se retrouve dans pratiquement tous les organes mécaniques. C'est pourquoi il est nécessaire, jusqu'à la première vidange de respecter une période de rodage, à charge réduite, d'environ 100 heures de marche pour tenir compte de la présence possible de ces corps étrangers.

Après cette première période, il est nécessaire de vidanger très soigneusement tous les organes de la machine, de les rincer en faisant un plein avec de l'huile légère de rincage que l'on vidange à son tour avant de faire à nouveau le plein avec les huiles conseillées.

Ne pas oublier à chaque vidange de nettoyer soigneusement les filtres.

### POUPEE :

La poupée, la broche, la boite de vitesses et la boite des avances sont graissées à partir d'un même bain d'huile dont le niveau est visible sur la boite des avances. Les roulements de la broche sont alimentés à travers deux filtres accessibles de l'extérieur qui doivent être nettoyés à chaque vidange. Au moment de la livraison la machine doit être lubrifiée avec une huile d'une viscosité plus élevée que par la suite, surtout durant le rôdage. Ceci toutefois provoque une élévation notable de la température des paliers de broche. Après environ 200 ou 300 heures d'utilisation il est possible d'adopter une huile plus fluide.

### TABLIER :


Le tablier est graissé par barbotage et par une pompe qui est commandée par le levier de sélection des avances longitudinales et transversales. Chaque jour agir environ 20 à 30 fois sur ce levier pour amorcer le graissage qui a lieu ensuite à chaque manoeuvre de sélection. A chaque vidange nettoyer le filtre.

### TOURELLE CARREE :

Cet organe, comme toute mécanique de précision, doit être soigneusement entretenu. C'est pourquoi nous conseillons de démonter la tourelle chaque semaine pour la nettoyer et la graisser.

### AUTRES ORGANES :

Suivre les indications du tableau de graissage. En ce qui concerne la vis transversale, on atteint sa réserve d'huile en reculant au maximum le chariot transversal.

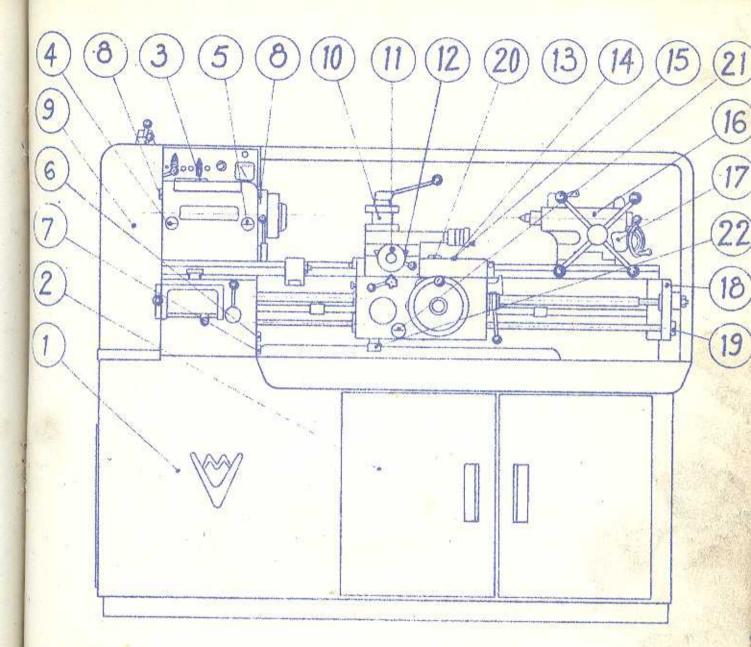

## GRAISSAGE :

- 1 Roulements du moteur principal
- 2 Roulements de pompe d'arrosage
- 3 Remplissage de la poupée
- 4 Niveau roulement AR de broche
- 5 Niveau roulement AV de broche
- 6 Niveau de l'ensemble poupée
- 7 Vidange de l'ensemble poupée
- 8 Filtres des roulements de broche
- 9 Roues et axes de tête de cheval
- 10 Tourelle carrée
- 11 Palier de vis transversale

- 12 Bain d'huile de la vis transversale
- 13 Palier de vis supérieure
- 14 Graisseur de coulisse arrière
- 15 Graisseurs de coulisse avant
- 16 Graisseur de fourreau de C.P.
- 17 Graisseur de palier de volant
- 18 Graisseur de palier de vis-mère
- 19 Graisseur de palier de barre
- 20 Remplissage du tablier
- 21 Niveau du tablier
- 22 Vidange et filtre du tablier

### QUALITES D'HUILES :

Pour tous les mouvements et graisseurs : 5 à 6 Engler à 50° Pour l'ensemble de la poupée : au début la même huile que ci-dessus, et par la suite (après 300 heures) 3 à 3,5 Engler à 50°

### COMMANDE DE LA BROUNE :

La commande de la broche est conçue de telle façon que toutes les vitesses basses soient obtenues au harnais et les vitesses élevées à la volée, à l'exception de deux vitesses moyennes qui sont communes aux deux gammes. Cette disposition permet d'obtenir deux vitesses de volée basses qui facilitetle filetage, tout en ayant à ces vitesses le minimum de pignons en prise sur la broche. D'autre part à ces vitesses le moteur est à sa petite puissance pour limiter les appels de courant au renversement.

### PASSAGE DES VITESSES :

Les changements de vitesses doivent être faits à l'arrêt. Bien que les clabots soient en aoier nickel-chrome traité à 150 kg, il est important d'effectuer les manoeuvres après l'arrêt du tour. Quand une résistance se manifeste au moment de l'engrènement, remettre la machine en marche et recommencer l'opération. Au moment du changement de vitesses, seuls les clabots subissent des chocs dont les dentures des pignons, qui sont, toujours en prise, ne souffrent pas. Toutefois cette conception de boite, qui est très favorable en ce qui concerne la longévité des pignons, entraine un jeu angulaire important entre l'arbre d'entrée de la boite et l'arbre de sortie, dont il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

### PASSAGE DU HARNAIS :

Dégager le levier de ses verouillages en le tirant axialement. Le passage s'effectue, la machine tournant sur sa lancée et prête à s'arrêter, en abaissant d'un seul coup et complétement le levier. Pour repasser à la volée, faire la manoeuvre inverse, à l'arrêt, et s'assurer que les pignons sont bien en prise en agissant sur le mandrin.

## REGLACE DE LA TENSION DE CHAINE :

Vérifier la tension de la chaine de commande de la broche après un mois de marche. Par la suite cette chaine ne demande aucun entretien spécial, seule sa tension doit être surveillée, car elle doit pouvoir fléchir à thviron 5 mm sur le brin mou de part et d'autre de sa position moyenne. Pour régler cette tension, desserrer les vis qui fixent la boite de vitesses à l'extrémité du banc, faire monter ou descendre, suivant le besoin, la boite toute entière et bien resserrer les vis en commançant par celles du haut. Régler ensuite la butée excentrée de position de la boite.

### REGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE :

La tension de la courroie sè règle en agissant sur le tendeur situé.

## REGLACE DU FREIN :

Agir comme indiqué par le constructeur du moteur. Ne pas oublier toutefois qu'un freinage brutal est inutile et nuisible à la machine.

La broche, particulièrement robuste, a été étudiée de manière à unir une très grande précision et un maximum de rigidité. Exécutée en acier Ni-Cr à haute résistance et entièrement traitée, elle tourne dans trois roulements à galets côniques d'ultra-précision de grand diamètre, un double à l'avant et un simple à l'arrière. La paire de roulements avant est réglée avec un jeu de construction exactement déterminé et les roulements extremes sont préchargés par une couronne de ressorts. Ce montage ne nécessite aucun réglage à la mise en route et pendant une longue période d'emploi.

Veiller à la propreté des filtres protégeant les roulements de broche et ne pas oublier de les nettoyer à chaque vidange.

Suivre attentivement les conseils de graissage et de rôdage que nous

# MONTAGE DES PLATEAUX ET MANDRINS

Le nez de broche comporte un cône court et une face conformes au standard américain Cam-Lock D1-4" constituant un centrage sûr, rigide et très précis avec fixation rapide des plateaux par cames et doigts. Dans le cas où le serrage ne serait pas normal, visser ou dévisser d'un tour les trois doigts, le réglage à un tour près étant suffisant. Veiller à ce que ces doigts soit réglés en longueur de manière que les cames du nez de broche donnent un serrage officace. IMPORTANT : Ne pas cublier que les cames se serrent en les faisant tourner dans le sens

des aiguilles d'une montre, pour que la traction des doigts des plateaux accentue le blocage.


## PRECISION :

Nous supposons que vous avez acheté notre machine pour en tirer le maximum et en particulier pour bénéficier de la précision que nous avons essayé d'atteindre. La broche est l'organe auquel nous avons, ainsi que le constructeur des roulements, attaché tous nos meilleurs

N'oubliez pas qu'une broche de précision, si robuste soit-elle, craint

Arracher une pointe en la frappant violemment Serrer une saleté derrière le mandrin ou le plateau Serrer une saleté dans le cône intérieur ou utiliser une pointe non ronde Utiliser un mandrin trop lourd à trop grande vitesse Employer des tiges de rappel mal centrées ou avec une tension exagérée Travailler en pince sans monter une protection sur le nez de broche

EN CAS DE DOUTE CONSULTEZ NOUS

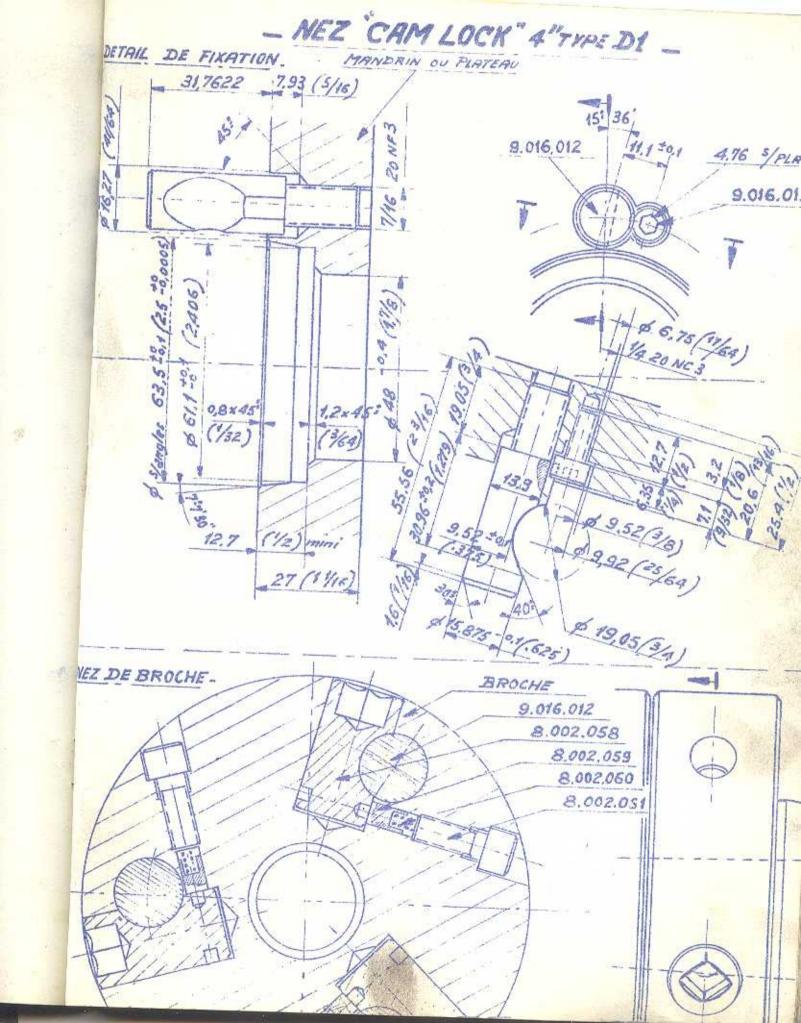

### BOIRE DES AVANCES ET PILLPAGES :

La manette (5) sort à renverser le sens des avances ou à arrêter toute la pignorerie des avances. (voir description entérieure). In immette (4) commande le baladeur doubleur des pas et avances. Le levier (1) perset de débrayer les avances ou de sélectionner une autre position. Le levier (2) perset d'embrayer l'avance choisie. Pour le chariotage en place le levier (3) dans sa position médiane, ce qui laisse la vis-mère débrayée. Ce mune levier (3) perset de commander la vis-mère directment par la tête de cheval, vers a gauche, ou par la boîte, vers sa droite.

La boîte d'evances comprend un inverseur de marche dont les clabots n'ent qu'une scule dont pour que la vis-mère retembe en rapport avec la broche.

Cot inverteur est commandé par une barre située dev nt le bane et qui comporte 2 butées réglables (16) de part et d'autre du tablier du tour. En fin de course de filetage, dans la direction de la poupée, le tablier rencentre la butée gauche(16) qui arrête le nouvement. Le retour du tablier vers la contre-poupée s'obtient en agissant sur le levier (5) pour commander l'enclonchement dans l'autre sens. Le retour jusqu'à la butée de droite se fait toujours au pas de 4 mm, soit plus rapidement que l'aller.

Co dispositif pout etro employé dans les cas suivants :

## 1°) POUR TOUS LES PAS :

Fileter d'une façon elessique en inversent électriquement la broche, mais en mettant espendant les butéss en place. Ainsi en cas de fausse menseuvre l'outil ne peut pas dépasser la course fixée et la pièce ne peut ens être abinée dans le cas d'un filetage contre une face ou dans un alésage.

# - 2°) POUR LAS PAS DE 0,25cm 0,30cm 0,40cm 0,50cm 0,60cm 0,75cm

Mettre en place les butées en fonction de la course à obtenir et fileter, sans inverser la broche et sans ouvrir l'écrou de vis-mère. Le mouvement d'aller vers la poupée est enclenché au moyen du levier (3) et se poursuit jusqu'à ce que le tablier rencontre la butée gauche (16). Embrayer alors le mouvement de retour vers la contre-poupée (qui se fait au pas de 4 mm) au moyen du levier (3). Le mouvement de retour a lieu jusqu'à la butée droite (16).

## REMARQUE :

Dans les deux cas, la présence des butées de fin de course per et d'accélérer notable ent les opérations de filetage et de donner plus d'accurance à l'opérateur lors du filetage avec des outils en métal dur. Le pas oublier que la présence sur la machine du dispositif de dégage ent rapide de l'outil facilite encore les opérations de filetage.

### IMPORTANT :

Le filetage devant avoir lieu, pour utiliser le décleachement, vers la poupée et le retour vers la contre-poupée places votre outil de façon à ce que ces nouvements scient bien arrêtés dans le sons voulu par les butées.

| 127          | 40<br>-120 |      |             |      |       |                       | 66  | "   |       |
|--------------|------------|------|-------------|------|-------|-----------------------|-----|-----|-------|
| <b>→</b> []• | -          | 1    | )(2         | )(3) | 4)(5) | )6                    | )(7 | (8) | )(9   |
| 50           | 0          | 5    |             |      | 10    |                       |     | 20  | j     |
| 30           | 0          | 10   |             |      | 20    |                       |     | 40  |       |
| 55           | 0          | 51/2 |             |      | 11    | or destination        |     | 22  |       |
| 23           | 0          | 11   | 4           |      | 22    |                       |     | 44  |       |
| 60           | 0          | 6    |             | 8    | 12    | 16                    | 20  | 24  |       |
| 00           | 0          | 12   |             | 16   | 24    | 32                    | 40  | 48  | 1111  |
| 65           | 0          | 61/2 |             |      | 13    |                       |     | 26  |       |
|              | 0          | 13   |             |      | 26    | The second control of |     | 52  |       |
| 70           | 0          | 7    | 8           |      | 14    |                       |     | 28  |       |
| , ,          | 0          | 14   | 16          |      | 28    |                       |     | 56  |       |
| 90           | 00 0 9 12  | 12   | 18          | 24   | 30    | 36                    | 40  |     |       |
| ,0           | 0          | 18   | ** -        | 24   | 36    | 48                    | 60  | 72  | 80    |
| 95           | 0          | 9    | Marian Irod |      | 19    |                       |     | 38  |       |
| 150. 37.3    | 0          | 19   | ione        |      | 38    |                       |     | 76  | Mark. |

.

Nombre

de Pièces

ignation

## THEOTION AVAILORS OU FILLTAGE :

contrôle la fonction du levier d'engagement des nouvements. Quand elle est enfoncée le levier d'engagement commande et quand elle est sortie le levier d'engagement commande

## CAGELENT DES AUTOLATICUES :

toncée : Levier horizontal : écrou ouvert, levier vers le bas : écrou fermé.

rtie : Ecvier horizontal : point mort, levier vers le bas :
avances longitudinales, levier vers le haut :

avinces transversales.

## THERAYAGE ST DEBRAYAGE DLS AVAUCES :

pir sélectionné l'avance au moyen du levier précédent, l'engager t vers le haut le levier d'e brayage. Au contact de la butée ou meffort trop important es levier retonbe et débraye les avances. It de l'engage ent, ne pas forcer, es qui gènerait l'enclenchement, in sider le passage en agissant sur le volant correspondant au nt choisi.

## S DI LA POUSSED SUR L'OUTIL :

en position haute : Forte poussée sur l'outil pour l'ébouche. en position basse : Faible poussée sur l'outil pour la finition.

## N DE CREMATLIFUE :

gnon peut être dégagé de la crémillère en le tirant axialement. est particulièrement utile lors des opérations de filetage.

## SOIR DE DECLEMENTE ENTE:

r des travaux de grande précision, si l'on veut éviter toute ction lors de l'arrêt automatique des avances longitudinales en ection de la peupée, adapter sur le butéc de bane un pion qui isse sur ce poussoir. Le déclenchement se produit alors pour un fort négligeable.

## INTRE :

e pas oublier de le nettoyer lors de chaque vidange.

### REGLAGE DES LARDONS :

Les lardons à l'avant et à l'arrière sont côniques.
Pour le lardon arrière, desserrer les vis et rapprocher le lardon du bane pour le serrer.

Pour le lardon avant, serrer les deux écrous se trouvant en bouts du lardon afin d'obtenir le serrage. Pour desserrer le lardon, faire la manoeuvre inverse et repousser les deux vis.

### POINTS PARTICULIERS DIVERS :

### DEGAGEMENT RAPIDE DE L'OUTIL :

Ce dispositif est particulièrement indispensable pour le filetage.

Il permet, par rotation d'un levier au tablier, de reculer instantanément.

l'outil de 6 mm puis de le ramener en position de coupe sur butée positive sans agir sur le vernier transversal, ce qui permet de ménager la vis et l'écrou et implique une grande économie de temps.

Il importe, lorsque l'on ne se sert pas de ce dispositif de bien remettre le levier en position serrée pour éviter tout jeu préjudiciable à la précision du mouvement transversal.

La division figurant sur le corps du dégagement rapide (0,1 mm) permet de prendre les passes successives sans toucher au transversal, ceci tout aussi bien lors des travaux de filetage que de chariotage.

### CHARIOT SUPERIEUR :

Pour accroitre la rigidité dans le cas de tournage à l'envers, le chariot supérieur a été muni de trois boulons de fixation. Pour serrer le troisième boulon il faut reculer le chariot porte-outils jusqu'à ce que le boulon soit accessible.

### VIS-MERE :

Les vis-mères, exécutées en acier martin dur traité et stabilisé, ont leurs filets rectifiés sur une machine de haute précision. Cette machine qui possède une came de correction est réglée périodiquement à l'aide d'une règle étalon de la "DIXI" qui est également utilisée lors des vérifications sur les TOURS H.140"E" finis. D'autre part les vis-mères sont également contrôlées sur un banc de mesure spécial pour filetages "CARL ZEISS IENA".

### TOURELLE CARREE :

Cette tourelle, bien entretenue et bien utilisée, doit permettre aux outils de retomber en position à quelques microns près. Veiller particulièrement à son nettoyage et à son entretien.

L'encoche de verrouillage élastique doit toujours être le plus près possible de l'outil coupant.

Pour choisir l'angle de départ de la tourelle desserrer le boulon central. D'autre part la tourelle peut aussi être bloquée, sans indexage, entre les positions de verouillage.

### CONTRE - POUPEE :

Eviter, lorsque vous chassez une pointe ou un forêt, de le faire en laissant embrayé le mouvement micrométrique du fourreau, que vous fatiguez inutilement. Mettre la commande en position : mouvement rapide, l'inertie du fourreau doit être suffisante.

### NOMENCLATURE DES ROULEMENTS :

### BROCHE :

- 1 Roulement simple à galets côniques à collerette Nº 112045/112085 C (45 x 85 x 20,63) PRECISION INDUSTRIELLE
  1 Roulement double à galets côniques à collerette Nº 113060/113100 H (60 x 100 x 58 ) PRECISION INDUSTRIELLE

### POUPEE :

| 2 | Roulements simples à billes Nº 4201 (12 x 32 x 14) | S.N.R. |
|---|--|--------|
| 2 | Douilles à aiguilles Nº HK 1616 (16 x 22 x 16)     | I.W.A. |
| 1 | Douille à airvilles Nº HK 2820 (28 x 35 x 20)      | I.W.A. |
| 1 | Roulement simple à billes N° 6202 (15 x 35 x 11)   | S.N.R. |

### TABLIER :

| - |           |  |        |
|---|-----------|--|--------|
|   |           | simple à billes N° 6201 N (12 x 32 x 10)       | S.N.R. |
|   |           | simple à billes N° 5201 (12 x 32 x 10)         | S.N.R. |
| 1 | Roulement | simple à billes N° 6005 (25 x 47 x 12)         | S.M.R. |
| 1 | Roulement | simple à billes étambhe N°6005E (25 x 47 x 12) | S.N.R. |
|   |           | piguilles Nº HK 1312 (13 x 19 x 12)            | I.M.A. |
| 1 | Douille à | niguilles Nº HK 1620 (16 x 24 x 20)            | I.M.A. |

### BOITE D'AVANCES :

| 1 | Roulement simple à | billes Nº 6200 (10 x 30 x 9)    | S.H.R. |
|---|--------------------|---------------------------------|--------|
| 2 | Roulements simples | à billes N° 6201 (12 x 32 x 10) | S.N.R. |
| 3 | Roulements simples | à billes Nº 6203 (17 x 40 x 12) | S.N.R. |
|   |                    | billes Nº 6004 (20 x 42 x 12)   | S.W.R. |
| 1 | Roulement simple à | billes Nº 6005 (25 x 47 x 12)   | S.N.R. |

## PALIER DE BARRE :

1 Roulement simple à billes étanche Nº 5201Z (12 x 32 x 10) S.N.R.


## BOITE DE VITESSE :

| 2 | Roulements | simples | à | billes | Mo | 6303 | (1 | 7 x | 47 x | 14) | S.N. | R. |
|---|------------|---------|---|--------|----|------|----|-----|------|-----|------|----|
|   | Roulements |         |   |        |    |      |    |     |      |     | S.M. | R. |

( frein continu IMPULSION )

- Un frein classique (FCO FCM F7) agit lorsque l'on coupe le courant d'alimentation du moteur.
- Dans ce cas, le ressort, comprimé lors de la mise sous tension du moteur, se détend et vient appliquer la garniture sur le disque frein tournant, qu'il immobilise.
- Pour les cas où il est nécessaire d'avoir un moteur libre à l'arrêt, (alimentation moteur et frein cou-
- Lorsque le temps d'utilisation du frein (position freinée) est faible donc que le temps d'utilisation en position défreinée est important, il est préférable de n'alimenter le frein qu'au moment du freinage et de ne pas l'alimenter pendant le fonctionnement du moteur (position défreinée), il a été nécessaire de créer un frein qui, par impulsion de courant, n'agisse que lors de la mise sous tension de sa bobine (alimentée séparément du moteur).

#### FONCTIONNEMENT

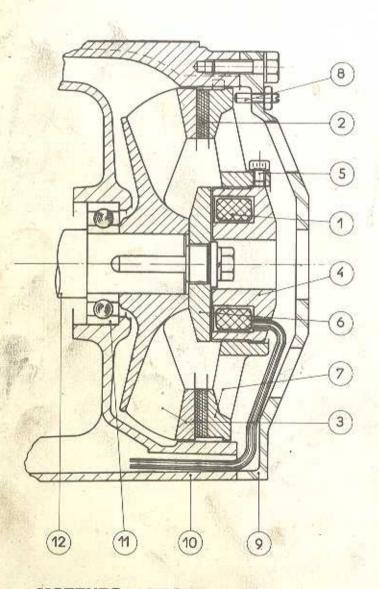

- Le F.C.I. représenté ci-contre fonctionne de la manière suivante :
- le moteur est à l'arrêt. Il n'est pas alimenté. La bobine de frein (1) non plus. Le moteur peut tourner librement.
- à la mise sous tension seul le moteur est alimenté et se met à tourner, le frein n'étant toujours pas alimenté, donc desserré.
- après coupure de l'alimentation du moteur ou au moment de cette coupure, la bobine de frein est alimentée en courant redressé 24 Volts (alimentation séparée) et la garniture (2) solidaire de la culasse (4) vient se plaquer sur le disque de frein ventilateur (3),

Lorsque la bobine n'est plus sous tension, l'ensemble culasse (4) - garniture (2) se désolidarise naturellement du disque frein ventilateur (3).

En cas d'usure de la gamiture, le rattrapage de jeu (donc d'entrefer) entre culasse (4) et armature (6), se fait en desserrant la vis de blocage (5) et en toumant la culasse (4) sur le disque porte garniture (7) puis en bloquant à nouveau la vis (5).

#### Ne pas oublier :

- de replacer à la cote convenable la vis (8) qui limite le basculement vers l'arrière du disque porte garniture, pour cela :
  - la visser à fond
  - dévisser d'un tour et bloquer par l'écrou


#### Noter :

- 1/ que l'usure diminue l'entrefer donc augmente le couple de freinage.
- 2/ que le couple de freinage peut être modifié en faisant varier l'entrefer.

#### MOTEURS





| 2 ************************************ | moteur frein FCO - FCM   | moteur frein FCI                                  |
|--|--|---|
| alimentation stator et<br>bobine frein | simultanée   | non simultanée                                    |
| bobinage moteur                        | avec prise d'alimentation<br>2 x 24 ou 2 x 48 Volts sur<br>une phase du bobinage | normal sans prise                                 |
| consommation moteur<br>et bobine       | étant simultanées<br>elles s'additionnent  | étant consécutives<br>elles ne s'additionment pas |
| équilibre des phases                   | très léger déséquilibre  | aucun déséquilibre                                |
| fonctionnement du frein                | par manque de courant  | par impulsion de courant                          |
| rotor à l'arrêt                        | freiné   | , libre   |

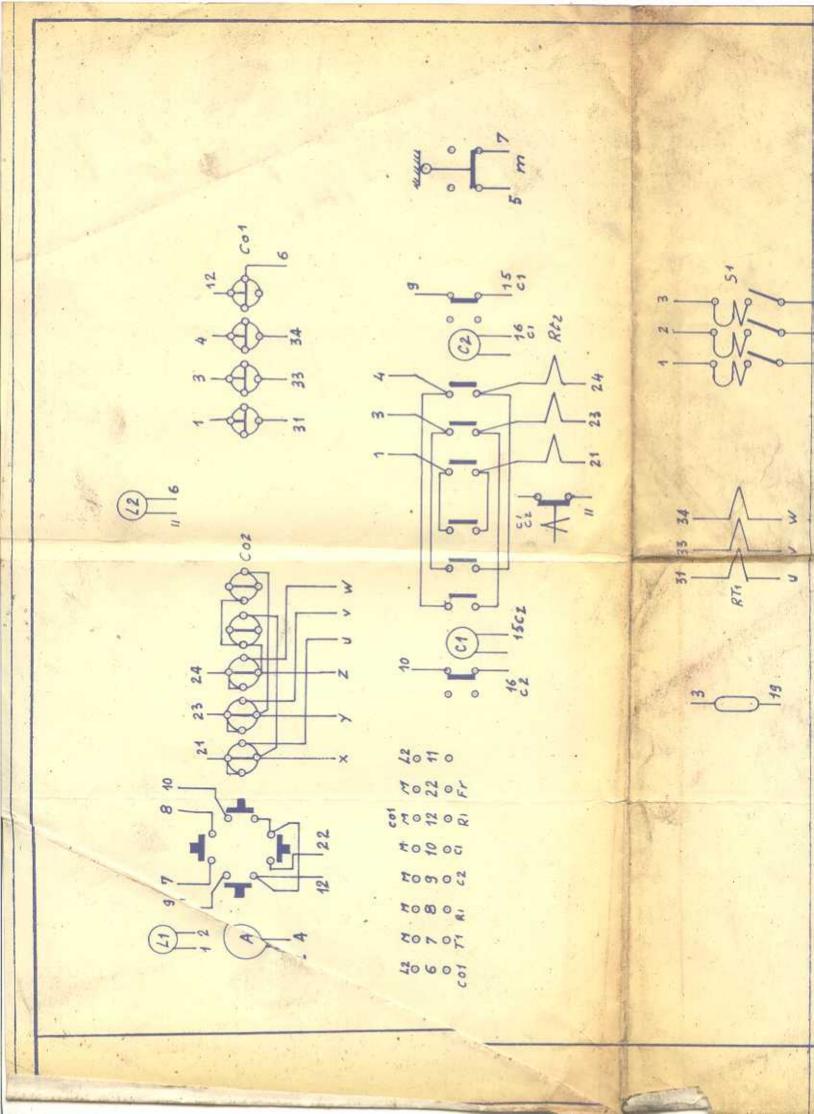

The state



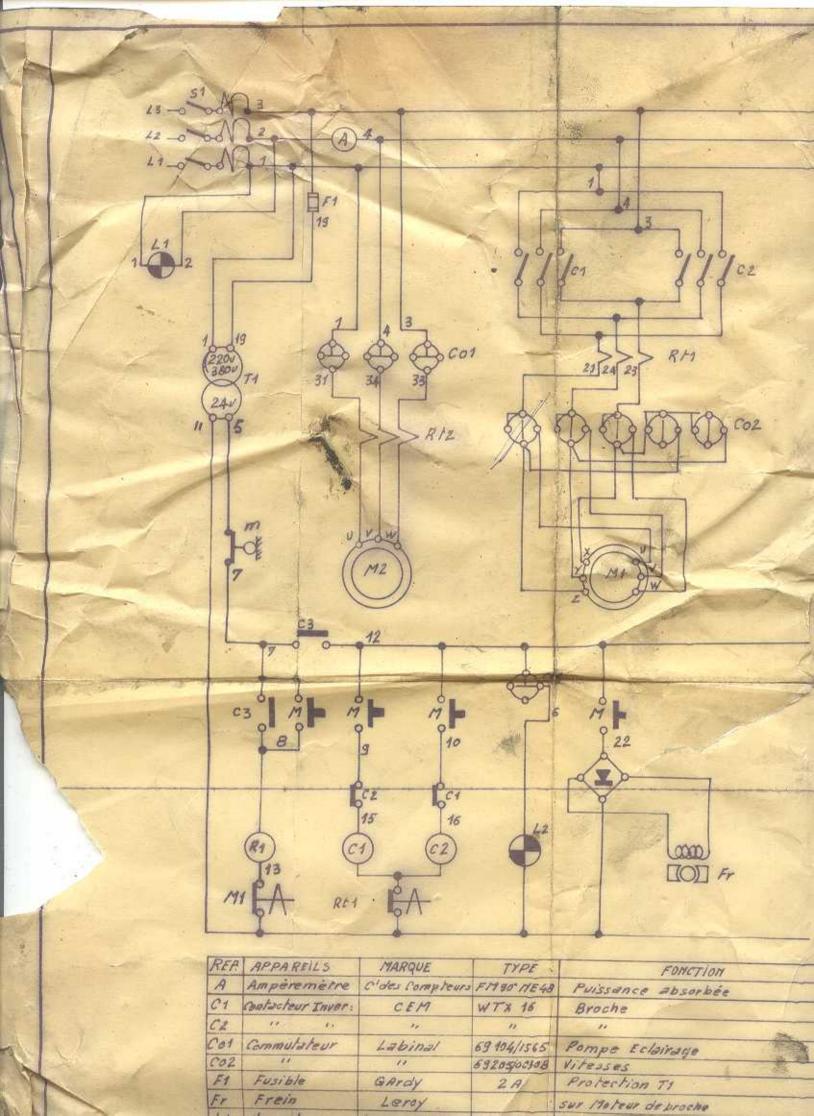

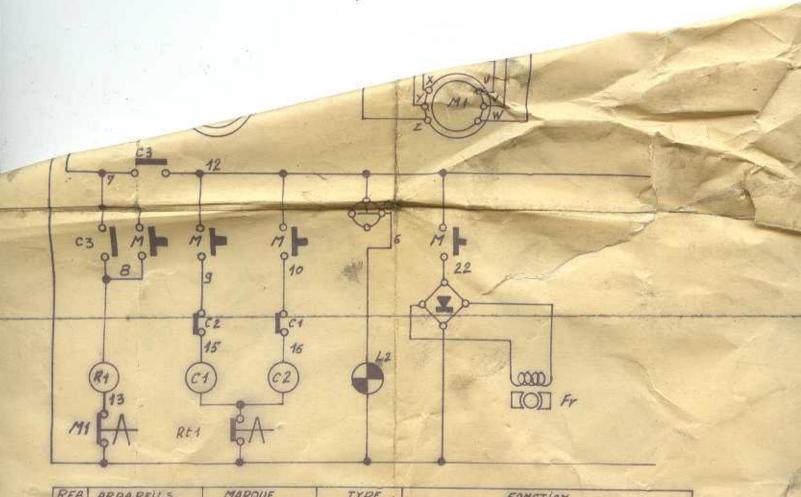

| REP. | APPAREILS         | MARQUE           | TYPE        | FONCTION                       |
|------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| A    | Ampèremetre       | Cides Compteurs  | F1990 11E48 | Puissance absorbée             |
| CI   | Contacteur Inver: | CEM              | WTX 16      | Brache                         |
| CZ   | 30 30             |                  | "           | "                              |
| 201  | Commutateur       | Labinal          | 69 104/1565 | Pompe Eclairage                |
| 002  | "                 | "                | 69205/00108 | Vitesses                       |
| FI   | Fusible           | GArdy            | 2 A         | Protection T1                  |
| Fr   | Frein             | Leray            |             | Sur Moteur de proche           |
| 41   | Voyant            | Russenberger     | 1 12        | Controle de Tension            |
| 12   | Lampe             | Jieldo           | 247         | Eclairage                      |
| M    | Manipulateur      | cema /           | T45712      | Marche A R Frein               |
| 171  | Moteur            | Leroy            | NION LZECT  | Broche                         |
| MZ   | Moteur            | Gendron          | EP20        | Pompe                          |
| m    | Microconfact      | C.E.M            | R4 P31      | Protection                     |
| Rty. | Relai thermique   | CEM              | Rx 160      | Protection M1                  |
| RIZ  | Relai thermique   | Diruptor         | 0,2420,48   | Protection M2                  |
| RI   | Relat             | CEM              | ×8          | Protection a manque de tension |
| 51   | Sectionnear       | Westinghouse     | ONP 3020    | ALI mentation generale         |
| TI   | Transor mateur    | Transfos fundard | 150 VA      | " 241                          |

| SCHELLE DESIGNATION   |             | DE PRINCIPE |                             | ABATTRE LES ANGLES NON COTES                                    |  |  |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---|--|--|
|                       | AVEC Moleur | Leroy       |                             | DESSINE PAR - G. JEGU DATE                                      |  |  |
| 4                     | ENSEMBLE .  | TOUR HIADE  |                             | VERIFIE PAR DATE  |  |  |
| MATIERE<br>TRAITEMENT |             |             | CUANTITE<br>PAP<br>TOLEMBLE | ETABLISSEMENTS M. DE VALI<br>100 RUE DE PARIS<br>BOULOGNE SEINE |  |  |
| POIDS                 |             |             |                             | CLEMENT Nº 17.010.00  |  |  |